

lfd. Nr.	Bauteil	Achse	Art des Mangels/Schadens	Beschreibung	Status
21				Beim Durchbruch (Anfrage Nr. 37) wurde an der genehmigten Bohrung eine zusätzliche Bohrung ausgeführt. Die beiden Bohrungen überschneiden sich.	offen
71	Einbauteil am Kopf einer Stahlbetonstütze	Achse H/ 23' im Dachgeschoß	Stark verbogene Anschlussbolzen am Stützenkopf einer Stahlbetonstütze	Bei einem Einbauteil am Stützenkopf einer Stahlbetonstütze sind die Anschlussbolzen stark verbogen. Ein Sanierungsvorschlag ist zur Prüfung vorzulegen. Außerdem ist von der verantwortlichen Bauleitung zu überprüfen, ob nicht die Stütze selber bzw. das Einbauteil in der Stütze geschädigt ist. Das Ergebnis der Überprüfung ist dem Prüferingenieur vorzulegen.	offen